
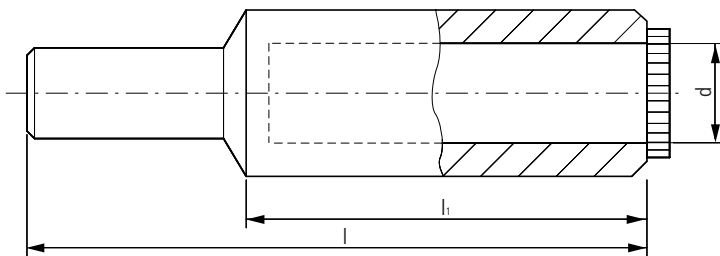
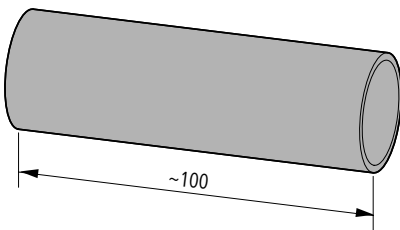


Montageanweisung  
Installation Instructions  
Notice d'installation  
Istruzioni per il montaggio

Instrucciones de montaje  
Инструкция по монтажу  
安裝說明

## KB...-NZM7-AL

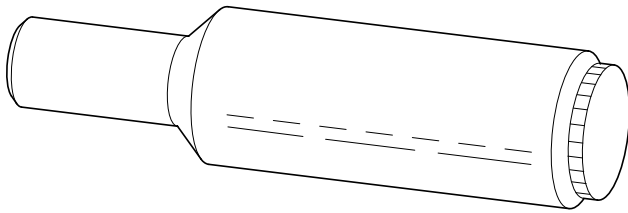

**Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**  
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

**Electric current! Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

**Tension électrique dangereuse !**

Seuls les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

**Pericolo di morte causa corrente elettrica!**

Solo persone istruite e avvertite possono eseguire le operazioni di seguito riportate.


**¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**




El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.



**Электрический ток! Опасно для жизни!**

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

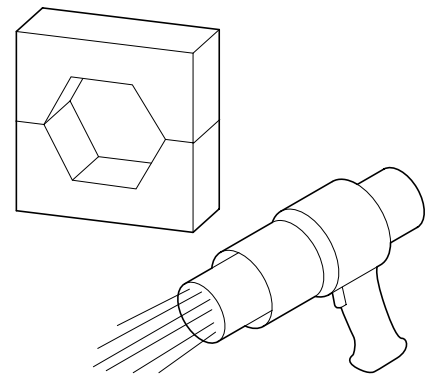
触电危险!  
只允许专业人员 and 受过专业训练的人员进行下列工作。





	d [mm]	l [mm]	l <sub>1</sub> [mm]			
KB35-NZM7-AL	8	71	40	35	50	
KB70-NZM7-AL	11,2	84	50	70	95	
KB95-NZM7-AL	13,2	85		95	120	
KB120-NZM7-AL	14,7	86		120	150	
KB150-NZM7-AL	16,3	97	60	150	185	

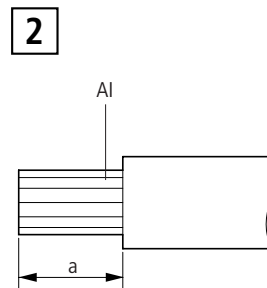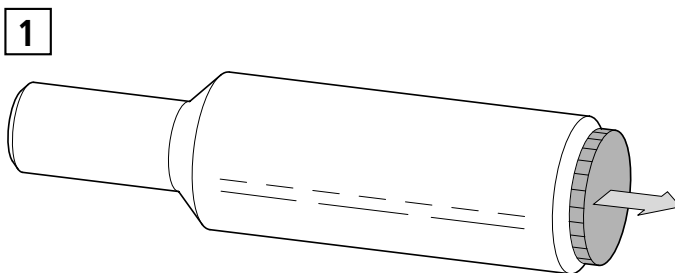

	a [mm]
KB35...	44
KB70...	55
KB95...	
KB120...	
KB150...	66

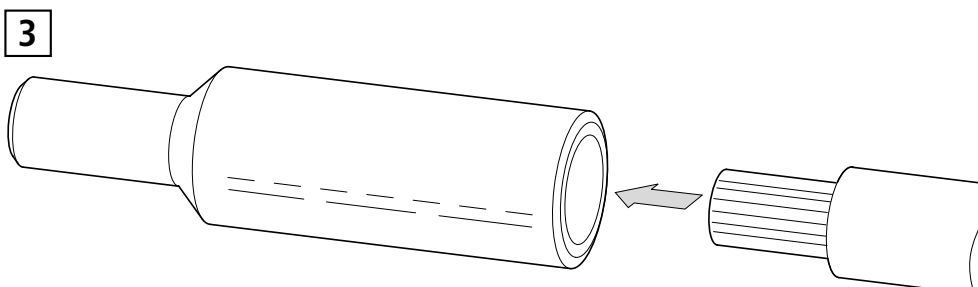

4

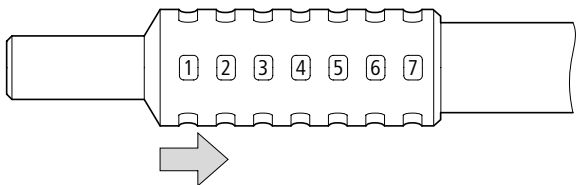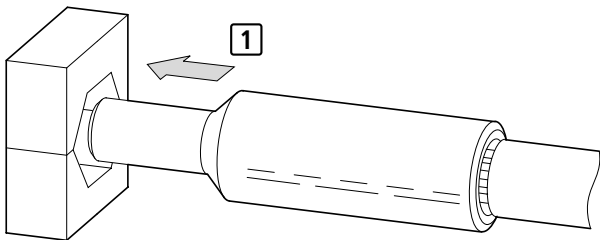

Reihenfolge der Pressungen, Order of crimping, Ordre des sertissages, Successione delle crimpature, Orden de las compresiones, Последовательность прессований, 压制顺序

Massive Leiter (◇) grundsätzlich schmal (--) pressen.  
Sektorleiter (☺ ◇) vorrunden.  
Unbedingt alle vormarkierten Pressungen ausführen.

Solid conductors (◇) must be crimped tightly (--).  
Round sector conductors (☺ ◇) beforehand.  
Carry out all marked crimps.

Les sertissages des conducteurs à âme massive (◇) doivent toujours être proches (--)  
les uns des autres.  
Arrondir préalablement les conducteurs sectoriels (☺ ◇).  
Effectuer l'ensemble des sertissages.




Crimpare il conduttore pieno (◇) (--).  
Prearrotondare il conduttore settoriale (☺ ◇).  
Eseguire tutte le crimpature contrassegnate.

Conductores compactos (◇) compresión básicamente estrecha (--).  
Curvar en redondo previamente los conductores de sección sectorial (☺ ◇).  
Es preciso realizar todas las compresiones.

Массивные жилы (◇) принципиально прессовать узко (--).  
Секторным жилам (☺ ◇) предварительно придать округлу форму.  
Обязательно выполнить все предварительно отмакированные прессования.

实心导体原则上压制成长细长形状。  
扇形导体预先倒圆  
预先标记的压制项目必须完成

6

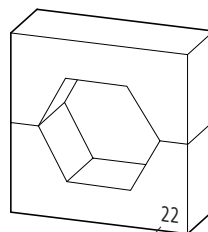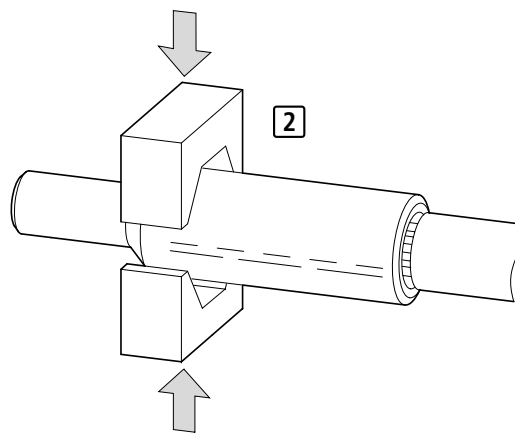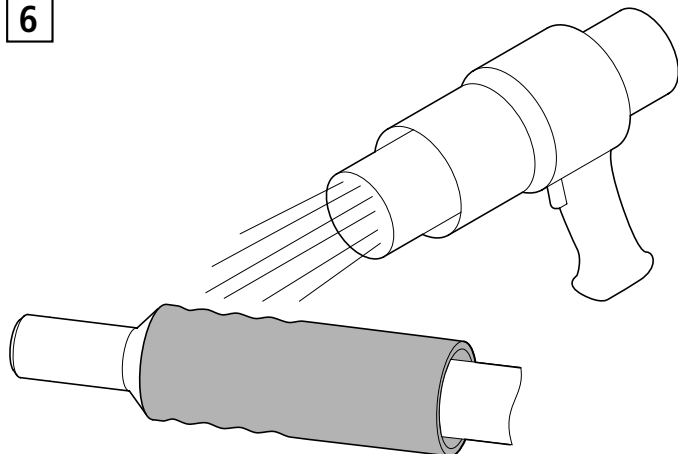


Kz  
DIN 48 083-4


	Kz	
	--	--
	n	n
KB35...	14	5   3
KB70...	18	6
KB95...	22	
KB120...	22	
KB150...	25	7

n = Anzahl der Pressungen  
n = Number of crimps  
n = nombre de sertissages  
n = numero delle crimpature  
n = número de compresiones  
n = число прессований  
n = 压制数量

5

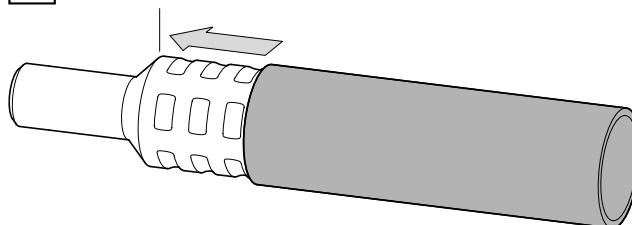

7

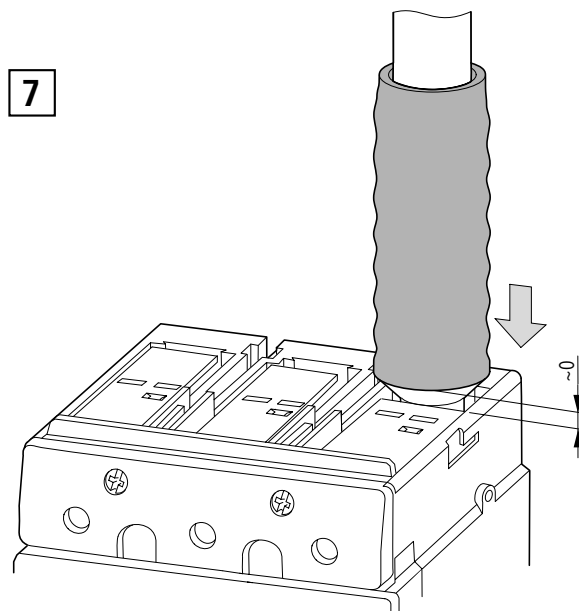

09/99 AWA 1230-1830